



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**HIZLI TARAMA TESTİ
ŞARTNAMESİ**

KONU

Bu teknik şartname, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekte verilen binaların deprem güvenliği açısından hızlı tarama testi işinin, ekte verilen kapalı alanlara haiz olan yapıların deprem tehlikesi dikkate alınarak hızlı tarama testi kapsamında incelenmesi, işinde uyulması gerekli asgari koşulları içermektedir.

KAPSAM

Tüm inceleme ve analizler 18 Mart 2018'de resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ilkelerine uyularak yerine getirilecektir. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar gerek malzeme gerekse işçilik bakımından Türk Standartlarına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi kurallarına uygun olacaktır.

TANIM

Bu şartnamede T.C. Sağlık Bakanlığı, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü "idare", bu hizmetler için idare ile sözleşmeyi imzalayacak olan firma ise "yüklenici" olarak adlandırılmıştır. İdarenin gerek gördüğü durumda bahse konu yapının değerlendirilmesi sonucu oluşacak raporun onaylatılacağı üniversite ise "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak adlandırılmıştır.

AMAÇ

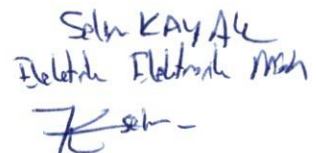
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekte belirtilen yapıların mevcut durumunu, yapıların 18 Mart 2018'de resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ne uygun olarak depreme dayanıklılık amacıyla hızlı tarama testine tabi tutulması için gerekli tahkiklerin yapılması ve gerekli belgelerin hazırlanması işlerini içermektedir.

İDARECE TEMİN EDİLECEK HİZMETLER:

- Varsa yapıya ait projelerinin temini
- İmar planları ve durumu, haritalar, plankoteler, imar çapı, vaziyet planı.
- Projede gecikmeleri önleyebilecek muhtemel problemlerin tartışılacağı düzenli toplantılar yapmak.
- Bazı teknik problemleri desteklemek amacıyla teknik destek vermek.


Emrah DEMİRTAŞ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Klinik Mühendislik Birimi
Mimar


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ


Selin KAYAL
Elektirik Elektronik Müh.
Kah-

YÜKLENİCİ TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER:

Yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesinde "18 Mart 2018'de resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"nin yürürlüğe giren en son koşullarının uyulması gerekmektedir.

Bina projelerinin idarece temin edilememesi durumunda binaya ait her blok için varsa mevcut hasarların işlendiği hasar rölövelerinin yüklenici tarafından hazırlanması ve DVD/CD ortamında CAD formatında kayıt altına alınıp; idareye 2(iki) adet çıktı ve dijital ortamda taranıp ıslak imzalıda 2(iki) adet teslim edilecektir.

Yapıların gelecekte meydana gelebilecek şiddetli depremlere karşı deprem güvence saptamasında zemin ve malzeme ile beraber yapının son durumu belirlenmelidir. Bu durum için yapılması gereken çalışmalar aşağıda belirlenmiştir.

Binanın "Deprem Güvence Saptaması Raporu" denilen bir rapor biçiminde aşağıda sıralanan çalışmaları içermesi gerekmektedir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

E. HIZLI TARAMA TESTİNDE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

1. Uzman ve deneyimli ekipler tarafından mevcutta bulunan binaya ait blokların görsel değerlendirmesi gerçekleştirecektir.
2. Yapılan görsel incelemeler sonucunda, çıkan veriler için bina bilgi formları oluşturulacak ve gözlemler bu formlara işlenecektir.
3. Yapılarda bulunan hasarların hepsi fotoğraflanıp idareye sunulacaktır. Hasar çeşitleri ve oluşma nedenlerinin ne sebepten olduğuyla ilgili bilgi verilecektir.
4. TBDY-2018 uyarınca yapının mevcut projeleri var ise yerine uygunluğu kontrol edilecektir. Binalardan bilgi toplanması kapsamında tanımlanan inceleme, veri toplama, derleme, değerlendirme, malzeme örneği alma ve deney yapma işlemleri inşaat mühendislerinin sorumluluğu altında yapılacaktır. Her iki durumda da (*Projelerin olması ve olmaması durumları*) Her bina için varsa mevcut hasarların işlendiği hasar rölöveleri hazırlanacak ve bu durum fotoğraflarla tespit edilecektir.
5. Yapıda beton dayanımın tespiti amacıyla hasarsız beton dayanımı ölçme yöntemi kullanılarak (Schmith test çekici) tüm katlarda seçilecek 3 (üç) adet ve toplam 9 adetten az olmamak üzere, her 400 m2 de bir adet olacak şekilde kolonlarda beton sıvası kaldırılarak test çekici okumaları yapılarak idareye sunulacaktır. Sıyırma sebebiyle oluşan yerler rötresiz harç

Selma KAYAL
Elektronik Elektronik Müh.
KAYAL

Emrah DEMİRTAŞ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi

veya *grout* özellikli tamir harçları ile kapatılacaktır. schmidt çekici ile sertlik ölçümü her elemanda 10 adet okuma alınıp, sonra bu değerlerin en küçüğü ile en büyüğü çıkarılarak ortalaması alınmalıdır.

Beton test çekici okumaları için ek'te yer alan **Tutanak-1** düzenlenecektir.

6. İş kapsamında hasarları görmek adına sıyrılmış olan duvarların vb. çalışmaların tadilatları yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca; binaların taşıyıcı sisteminde yapısal hasar olup olmadığı, yapısal olmayan duvar ve sıva çatlakları belirlenmelidir. Betonarme betonlarında tahribat olup olmadığı ve donatılarda korozyon bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Kısacası taşıyıcı sistemi etkileyen tüm olumsuz etkiler belirlenmelidir.
7. TBDY-2018 Bölüm 15 – Madde 15.2.3 uyarınca donatı sınıfının ve taşıyıcı elemanlardaki donatı oranının tespiti amacıyla hasarlı (pas payının sıyırılması ve gözletespit) ve hasarsız yöntemle (Hilti PS 200 Ferrosacan cihaz vb. ile röntgen okumaları) donatı tespitleri yapılacaktır. Betonarme kolon, perde ve kirişlerde boyuna ve enine donatı çap, sayı, aralık ve cinsinin belirlenmesi işidir. Bunun için, binada düşey ve yatay taşıyıcı elemanlarının profometre ile demir donatının yerlerinin tespiti yapılacak ve özellikle zayıf noktalar ile görülemeyen yerlerde, binanın yapısal tehlike arz etmeyen kesitlerinde veya mevcut hasar sebebiyle dışarıdan görülebilen noktalarında, yerlerde zemin ve bodrum katlarda özel aletlerle (hilti vb.) beton pas paylarının ince şeritler halinde kaldırılması suretiyle donatıların konum, miktar ve çaplarına ilişkin örnekleme yapılacaktır. Örnekleme yapısal sistemi yeterince anlatacak ölçüde olmalıdır. Kolonların biri bütün kenarlarından açılabilirse de, diğer kolonların bir veya iki kenardan açılması mevcut sistemi zayıflatmamak bakımından tercih edilmelidir. Binanın betonarme detay projeleri mevcut ise donatının projeye uygunluğunun kontrolü için yönetmeliğin 15.2.4.2'maddesinde belirtilen işlemler aynı miktardaki betonarme elemanda uygulanacaktır. Ayrıca beton örtüsü sıyrılmayan perde ve kolonların %20'sinde ve çerçeve kirişlerinin %10'unda enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı tespit cihazları ile belirlenecektir. Proje ile uygulama arasında uyumsuzluk bulunması halinde, betonarme elemanlardaki mevcut donatının projede öngörülen donatıya oranını ifade eden *donatı gerçekleşme katsayısı* perdeler, kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir. Eleman kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan bu katsayı 1'den büyük olamaz. Bu katsayı donatı tespiti yapılmayan diğer tüm

Selma ZAYAL
Belirli Belirli
Kocan

elemanlara uygulanarak olası donatı miktarları belirlenecektir. Betonarme projeler veya inşaat (uygulama) çizimleri mevcut değil ise, her katta en az ikişer (2) adet olmak üzere kolonların ve perdelerin %10'unun beton örtüsü sıyrılarak donatı tespiti yapılacaktır. Sıyrılan yüzeyler daha sonra yüksek dayanımlı tamir harcı ile kapatılacaktır. Ayrıca beton örtüsü sıyrılmayan kolon ve perdelerin %30'unda ve kirişlerin %15'inde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı tespit cihazları ile belirlenecektir. Yapılan donatı tespitleri için ek'te yer alan **Tutanak-2** düzenlenecektir.

8. Hasarların görülmesi adına sahada tarafımıza gerekebilecek olan ekipmanlar, teçhizatlar ve araçlar (Man lift, İskele Kurulması, Sepet Vinç, vb.) yüklenici tarafından sağlanacaktır. Binada dönme veya temelin zemine batması durumları incelenmeli
9. Deprem güvence saptaması çalışmalarının sonunda çıkarılan neticeler sonuçlar bölümünde belirlenmelidir. Sonuçlar bölümünde mevcut yapı üzerinde yapılan incelemeler, araştırmalardan elde edilen neticelere göre aşağıdaki hususlara değinmelidir. Binanın hasar durumu belirtilecektir (hasarsız, orta hasarlı, ağır hasarlı ve göçme durumu). Söz konusu yapılan tahribatsız beton test çekici, sıyırma, röntgen donatı tarama ve gözlemsel rapor sonucunda yapı durumu açık ve net belirtilecektir. Yapı hasar durumu veya beton çekic sonuçlarına göre yapıda güvenle oturulup oturulmayacağı veya deprem analizi yapıp yapılmayacağı vb tüm durumlar açık ve net raporda belirtilecek olup tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Betonarme yapıya tüm testler, yığma yapılara sıyırma ve gözlemsel rapor düzenlenecektir.

İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Mimar
Burak KESKİN

Burak KESKİN
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Klinik Mühendislik Birimi
Mimar

Elektrik Elektronik Mühendisi
Selim KAYAK

Selim KAYAK